BGS technic

BGS 9330

Mesure d'angles numérique

DONNÉES TECHNIQUES

Zone de travail : 4 côtés à 90 degrés
Résolution : 0,1 degré
Batteries : 3 V CR2032 (x3)
Température de service : 0 °C - 40 °C
Humidité relative : 40 % - 80 %
Dimensions : 152,4 x 50,8 x 33 mm

ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Cet appareil numérique avec écran LCD éclairé permet de mesurer des angles.
Il émet un signal acoustique lorsque 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90 degrés sont atteints et peut conserver la dernière valeur mesurée à l'écran si nécessaire. Les valeurs peuvent être affichées en degrés ou en pourcentage à l'écran, même pour les mesures horizontales en hauteur. L'appareil permet de réaliser des mesures absolues et relatives et dispose d'une mise hors tension automatique et d'un indicateur de tension de batterie faible.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- N'autorisez pas les enfants à jouer avec le produit ou son emballage.
- Maintenez les batteries hors de la portée des enfants.
- N'utilisez pas le produit lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
- N'utilisez le produit qu'à la fin prévue.

COMPOSANTS

1 Touche marche/arrêt « ON/OFF »
2 Touche de signalisation sonore «●)) »
3 Touche degrés/pourcentage « 0 % »
4 Touche de calibrage « Calibrate »
5 Touche de mémorisation de mesure « HOLD »
6 Face arrière
7 Couvercle du compartiment de batteries

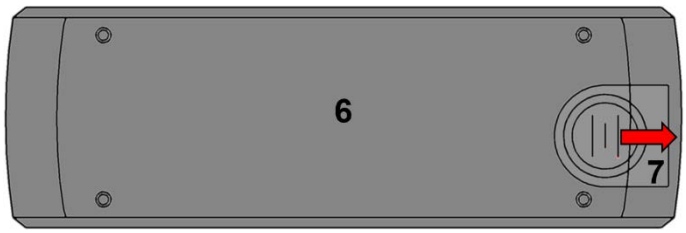

Mode d'emploi

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

FONCTION DES TOUCHES

1 **ON/OFF** ; maintenez enfoncé cette touche pendant environ 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.
2 **●))** ; en actionnant cette touche, un double signal sonore retentit. Lorsque 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80 degrés sont atteints, un signal sonore court est émis et lorsque 0 ou 90 degrés sont atteints, un signal sonore plus long est émis. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour mettre fin à la fonction. Appuyer sur cette touche pendant environ 4 secondes active l'éclairage de l'écran, qui s'éteint automatiquement au bout d'environ 4 secondes.
3 **0 %** ; en actionnant cette touche, les angles seront affichés en pourcentage de pente. En l'actionnant à nouveau, les angles sont affichés en degrés.
4 **Calibrate** ; en actionnant cette touche, l'affichage est réinitialisé à 0,00° et permet ainsi des mesures relatives. En l'actionnant à nouveau, la mesure retourne à des valeurs absolues.
5 **Hold** ; appuyez sur cette touche si vous souhaitez mémoriser la valeur mesurée à l'écran. Les flèches des deux côtés de l'affichage se mettent à clignoter. En actionnant à nouveau la touche, vous revenez en mode normal.

REMPLACEMENT DES BATTERIES

Si le symbole de batterie vide apparaît à l'écran, les batteries doivent être remplacées. Procédez comme suit. Ouvrez le compartiment des batteries en poussant le couvercle du compartiment (7) vers le côté plus petit du boîtier. Retirez les batteries usées et remplacez-les par trois nouvelles batteries de 3 volts du type CR2032. Veillez à la bonne polarité en insérant les batteries ; puis remettez le couvercle du compartiment des batteries en place.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement.

ÉLIMINATION

Ne jetez pas les batteries, accus ou piles avec les ordures ménagères. Les batteries, les accus et les piles doivent être éliminés de manière responsable. Déposez les batteries, les accus et les piles dans un point de collecte agréé. Éliminez ce produit à la fin de son cycle de vie conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Contactez votre instance locale d'élimination des déchets pour obtenir des informations sur les mesures de recyclage à appliquer ou remettez le produit à BGS technic ou à votre fournisseur d'appareils électriques.

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de
www.bgstechnic.com

BGS technic

CE

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

Digital-Winkelmesser (BGS Art. 9330)
Digital Protractor
Mesure d'angles numérique
Transportador digital

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:
EMC Directive 2014/30/EU

Angewandte Normen:
Identification of regulations/standards:
Norme appliquée:
Normas aplicadas:
EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010/A1:2015

Certificate No.: BST1704493630003-1Y-1EC-1 / 810-100
Test Report No.: BST1704493630003-1Y-1ER-1

Wermelskirchen, den 01.12.2022

ppa.
Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

CE-Erklärung